

Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Volkswagen Tiguan (Bj. 2013) Installation example of 203.055-0 at VW Tiguan (Cy. 2013)

1. Der originale Verstärker sitzt, bei aufgeklappter Heckklappe, hinter der Abdeckung auf der linken Seite (blauer Kreis).

To get to the original amplifier, remove the cover. While the tailgate is open, the location of the amplifier is on the left site of the tailgate (blue circle).




2. Sobald die Abdeckung entfernt ist, sieht man den originalen FM2 Antennenverstärker von Volkswagen. Der Ockerfarbene Stecker ist ein FM2/AM Anschluss.

After the cover is removed, the original FM2 antenna amplifier is seen.

The ocher coloured plug is an FM2/AM connection.




Wissensdatenbank

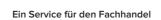




3. Das schwarze Kabel ist mit der Scheibenantenne verbunden. *The black wire ist connected to the disc antenna.*

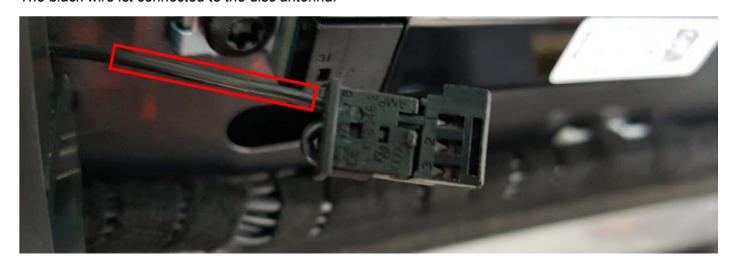

4. Stecker vom 203.055-0 mit schwarzem 3-poligem Stecker verbinden. Das Rosakabel geht auf Pin1 des originalen schwarzen Stecker.


Connect the plug of 203.055-0 to the 3-pole plug. The pink wire get's in contact with the first pole oft he original black plug.

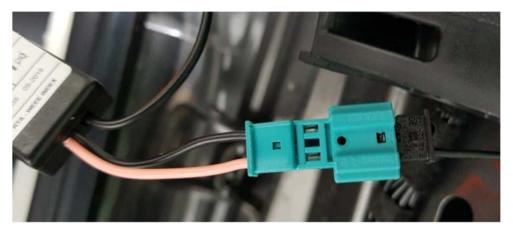

5. TX-20 Schraube muss entfernt werden. *TX-20 screw has to be removed.*



Wissensdatenbank

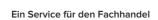



6. Anschließend den originalen Antennenverstärker nach rechts heraus schieben. *After the screw is removed, slide the original antenna amplifier to the right.*



7. Mit der Nase wird der Verstärker zusätzlich an der Heckklappe gehalten With the extra nose the original amplifier gets extra stabilization.




Wissensdatenbank



8. Als letztes muss die Masseleitung des 203.055-0 mit einer Ringöse und der originalen TX-20 Schraube befestigt werden.

Finally the ground wire of the 203.055-0 has to be attached by an eyelet and the original TX-20 screw.

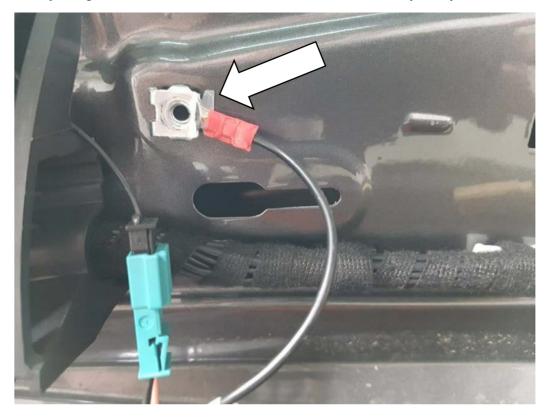

9. Endergebnis End result



DAB+ Signal Splitter / DAB+ signal splitter

Vor dem Einpinnen des FAKRA-Steckers empfiehlt es sich zu prüfen auf welcher Leitung das DAB+ Signal anliegt. Before plugging in the FAKRA connector, it is advisable to check which line the DAB+ signal is on.

